



KRAFTEN AV INVERTERTEKNIK

PRODUKTMANUAL



Jasic JP-160 Manual

CE

RoHS
2002/95/EC

DIN NYA PRODUKT

Tack för att du valde den här JASIC-produkten.

Denna produkthandbok har utformats så att du får ut mesta möjliga av din nya produkt. Se till att du är helt förtrolig med den information som lämnats och var särskilt uppmärksam på säkerhetsåtgärderna. Informationen hjälper dig att skydda dig själv och andra mot de potentiella faror du kan stöta på.

Se till att du utför dagliga och regelbundna underhållskontroller för att säkerställa år av pålitlig och problemfri drift.

Vänligen kontakta inköpsstället i det osannolika om det skulle uppstå ett problem. Registrera nedanför informationen från din produkt eftersom dessa kommer att krävas för garantisyften och för att säkerställa att du får rätt information om du behöver hjälp eller reservdelar.

Inköpsdatum

Inköpsställe (S!SAB)

Serienummer

(Serienumret finns normalt på maskinens ovansida eller undersida och börjar med AA)

Varning

Även om alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i denna handbok är fullständig och korrekt kan inget ansvar tas för fel eller underlåtenheter. Observera att produkterna undergår kontinuerlig utveckling och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Ingen del av denna handbok får kopieras eller reproduceras på något sätt utan skriftligt tillstånd från Wilkinson Star Limited.

Innehåll

Din nya produkt	2
Innehåll	3
Säkerhet	4
Produktöversikt	9
Kontroller	10
Installation	11
Underhåll	18
Felsökning	19
CE-försäkran om överensstämmelse	19
RoHS deklARATION om överensstämmelse	20
Garanti	21
Notera	22

SÄKERHETSINSTRUKTION

Dessa allmänna säkerhetsnormer täcker både bågsvetsmaskiner och plasmaskärmaskiner om inte annat anges. Det är viktigt att användare av denna utrustning skyddar sig själva och andra från eventuella skador. Utrustningen får endast användas för det ändamål den är designad för. Att använda den på något annat sätt kan leda till skador eller skador och brott mot säkerhetsreglerna. Endast lämpligt utbildade och kompetenta personer ska använda utrustningen. Pacemaker användare bör konsultera sin läkare innan användning av denna utrustning. PPE och säkerhetsutrustning på arbetsplatsen måste vara kompatibla för tillämpningen av inblandat arbete.

Gör alltid en riskbedömning innan du gör någon svets- eller skäraktivitet

Allmän elsäkerhet



Utrustningen ska installeras av en kvalificerad person och i enlighet med gällande standarder i enlighet med gällande standarder i drift. Det är användarnas ansvar att se till att utrustningen är ansluten till en lämplig strömförsörjning. Rådfråga din leverantör om det behövs. Använd inte utrustningen om skadad.

Rör inte vid spänningsförande elektriska delar eller delar som är elektriskt laddade. Stäng av all utrustning när den inte används.

Vid onormalt beteende hos utrustningen bör utrustningen kontrolleras av en lämplig kvalificerad servicetekniker. Om jordning av arbetsstycket krävs ska du fästa den direkt med en separat kabel med en strömbärande kapacitet som kan bära maskinens maximala kapacitet.

Kablar (både primärförsörjning och svetsning) bör regelbundet kontrolleras för skador och överhettning. Använd aldrig slitna, skadade, understora eller dåligt sammanfogade kablar.

Isolera dig från arbete och jord genom att använda torra isoleringsmattor eller skydd som är tillräckligt stora för att förhindra fysisk kontakt.

Rör aldrig vid elektroden om du är i kontakt med arbetsstycket.

Sno inte in kablar runt kroppen.

Se till att du vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder när du svetsar under elektriskt farliga förhållanden som fuktiga miljöer, bär våta kläder m.m.

Försök att undvika svetsning i trånga eller begränsade positioner.

Se till att utrustningen är väl underhållen. Reparera eller byt ut skadade eller defekta delar omedelbart. Utför allt regelbundet underhåll i enlighet med tillverkarens anvisningar.

EMC-klassificeringen av denna produkt är klass A i enlighet med elektromagnetiska kompatibilitetsstandarder CISPR 11 och IEC 60974-10 och därför är produkten konstruerad för att användas endast i industriell miljö.

WARNING: Denna klass A-utrustning är inte avsedd för användning på bostadsområden där den elektriska kraften tillhandahålls av ett offentligt lågspänningssystem. På dessa platser kan det vara svårt att säkerställa den elektromagnetiska kompatibiliteten på grund av ledda och utstrålade störningar.

Allmän driftsäkerhet

Bär aldrig utrustningen eller häng den med bärremmen eller handtagen under svetsningen. Dra eller lyft aldrig maskinen isvetsbrännaren eller andra kablar. Använd alltid rätt lyftpunkter eller handtag. Använd alltid transpsätt och redskap som rekommenderas av tillverkaren. Lyft aldrig en maskin med gascylinder monterad på den.

Om arbetsmiljön klassificeras som farlig, använd bara S-märkt svetsutrustning med en säker tomspänningsnivå. Sådana miljöer kan till exempel vara: fuktiga, heta eller begränsade tillgänglighetsutrymmen.

SÄKERHETSINSTRUKTION

Användning av personlig skyddsutrustning (PPE)

Svetsbågstrålar från alla svetsprocesser ger intensiva, synliga och osynliga (ultraviolettera och infraröda) strålar som kan bränna ögon och hud.

- Använd en godkänd svetshjälm försedd med en lämplig nyans av filterlinsen för att skydda ditt ansikte och ögon när du svetsar eller tittar.
- Använd godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
- Använd aldrig trasiga eller felaktiga svetshjälm.
- Se alltid till att det finns adekvata skyddsskärmar eller hinder för att skydda andra från, bländning och gnistor från svetsområdet.
- Använd lämpliga skyddande flamskyddade kläder, handskar och skor.
- Kontrollera och se till att området är säkert och fritt från brännbart material innan du svetsar.
- Se till att det finns tillräckliga varningar för att svetsning eller skärning sker.

Vissa svets- och skäroperationer kan avge höga ljud. Använd säkerhetsskydd för att skydda din hörsel om ljudnivån överstiger den lokala tillåtna gränsen (t.ex.85 dB).



Svets och skärning, guide för svetsglas täthet (DIN)

CURRENT	MMA ELECTRODES	MIG LIGHT ALLOYS	MIG HEAVY METALS	MAG	TIG ON ALL METALS	PLASMA CUTTING	PLASMA WELDING	GOUGING ARC/AIR
10	8				9		10	
15								
20	9	10	10	10	10	11	11	10
30								
40								
60	10				11		12	
80								
100	11	11	11	12	12		13	11
125								
150								
175	12	13	12	13			14	12
200								
225								
250								
275	13	14	13	14	14	13	14	13
300								
350								
400	14	15	14	15			14	14
450								
500								15

SÄKERHETSINSTRUKTION

Säkerhet mot ångor och svetsgaser

HMS har identifierat svetsare som en "riskfylld" grupp för yrkessjukdomar till följd av exponering för damm, gaser, ångor och svetsrök. De viktigaste identifierade hälsoeffekterna är lunginflammation, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lung- och njurcancer, metallrökfeber (MFF) och lungfunktionsförändringar.

Under svetsning och varm skärning av "heta-arbeten" -arbete produceras rök som tillsammans kallas svetsrök. Beroende på typen av svetsprocess som utförs är den resulterande rök som bildas en komplex och mycket variabel blandning av gaser och partiklar.

Innan svetsuppgifter utförs bör en lämplig riskbedömning göras för att säkerställa förväntade kontrollåtgärder.

Utför arbetet i ett väl ventilerat läge och håll huvudet ur svetsröken.

Andas inte in svetsrök.

Se till att svetszonen är väl ventilerad och att lämpligt rökutsugsystem ska vara på plats.

Om ventilationen är dålig ska du använda en godkänd svets hjälm eller andningsskydd.

Läs och förstå Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och tillverkarens instruktioner för metaller, förbrukningsartiklar, beläggningar, rengöringsmedel och avfettmedel.

Svetsa inte på platser nära smörjning, rengöring eller sprutning.

Var medveten om att värme och ljusstrålar kan reagera med ångor för att bilda mycket giftiga och irriterande gaser.

För ytterligare information, se HSE: s webbplats www.hse.gov.uk för relaterad dokumentation. Försiktighetsåtgärder mot brand och explosion



Ett exempel på personligt rökskydd



Undvik att orsaka bränder på grund av gnistor och hett avfall eller smält metall.

Se till att lämpliga brandsäkerhetsanordningar finns i närheten av svets- och skärområdet.

Ta bort alla brandfarliga och brännbara material från svetsning, skärning och omgivande områden.

Svetsa eller skär inte i bränsle- och smörjmedelsbehållare, även om de är tomma.

Dessa måste rengöras noggrant innan de kan svetsas eller skäras.

Låt alltid det svetsade eller skurna materialet svalna innan du rör vid det eller sätter det i kontakt med brännbart eller brandfarligt material.

Arbeta inte i atmosfärer med höga koncentrationer av brännbara ångor, brandfarliga gaser och damm.

Kontrollera alltid arbetsområdet en halvtimme efter skärning för att se till att inga bränder har börjat.

Var noga med att undvika oavsiktlig kontakt av elektroden till metallföremål. Detta kan orsaka gnistor, explosion, överhettning eller eld.

Förstå brandsläckarnas funktioner



SÄKERHETSINSTRUKTION

Arbetsmiljön

Se till att maskinen är monterad i ett säkert och stabilt läge som möjliggör kyluftscirkulation.

Använd inte utrustning i en miljö utanför de fastställda driftsparametrarna.

Svetsströmkällan är inte lämplig för användning i regn eller snö.

Förvara alltid maskinen på ett rent, torrt utrymme.

Se till att utrustningen hålls ren från dammuppbyggnad.

Använd alltid maskinen i upprätt läge.

Skydd mot rörliga delar

Håll dig borta från rörliga delar som motorer och fläktar när maskinen är i drift.

Rörliga delar, till exempel fläkten, kan klippa fingrar och händer och riva upp plagg.

Skydd får avlägsnas för underhåll och kontroller endast av kvalificerad personal efter att strömförsörjningskabeln först har kopplats bort.

Sätt tillbaka skydd när ingreppet är klart och innan utrustningen startas.

Var noga med att undvika att fingrarna fastnar vid laddning och matning av tråd under installation och drift.

När du matar tråd ska du undvika att rikta den mot andra människor eller mot din kropp.

Se alltid till att skyddsanordningarna är i drift.

Risker på grund av magnetfält



De magnetiska fälten som skapas av höga strömmar kan påverka pacemakers funktion eller elektroniskt kontrollerad medicinsk utrustning.

Bärare av viktig elektronisk utrustning bör rådfråga sin läkare innan bågsvetsning, skärning, kapning eller punktsvetsning påbörjas.

Gå inte nära svetsutrustning med någon känslig elektronisk utrustning eftersom magnetfältet kan orsaka skador.

Håll svetsabeln och återledarkabeln så nära varandra som möjligt under hela deras längd. Detta kan hjälpa till att minimera din exponering för skadliga magnetfält.

Snurra inte kablarna runt kroppen.

Hantering av komprimerade gascylindrar och regulatorer

Mishandlande gascylindrar kan leda till skador och frigörande av högtrycksgas.

Kontrollera alltid att gascylindern är rätt typ för svetsningen som ska utföras.

Förvara och använd alltid cylindrar i upprätt och säkert läge.

Alla cylindrar och tryckregulatorer som används vid svetsoperationer ska hanteras med försiktighet.

Låt aldrig elektroden, elektrodhållaren eller andra elektriskt "heta" delar beröra en cylinder.

Håll huvudet och ansiktet borta från cylinderventilens utlopp när du öppnar cylinderventilen.

Säkra alltid cylindern på ett säkert sätt och rör aldrig med regulatorn och slangarna anslutna.

Använd en lämplig vagn för att flytta cylindrar.

Kontrollera regelbundet alla anslutningar och slangar för läckor.

Hela och tomma cylindrar ska förvaras separat.

Deformera eller förändra aldrig någon cylinder

SÄKERHETSINSTRUKTION

RF-deklaration

Utrustning som överensstämmer med direktiv 2014/30 / EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och de tekniska kraven i EN60974-10 är utformade för användning i industribyggnader och inte de för hushållsbruk där elektricitet tillhandahålls via det låga spänningssystemet. Det kan uppstå svårigheter med att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet i klass A för system installerade på inhemska platser på grund av ledda och utstrålade utsläpp.

Vid elektromagnetiska problem är det användarens ansvar att lösa situationen. Det kan vara nödvändigt att skydda utrustningen och montera lämpliga filter på elnätet.

LF-deklaration

Se typskylten på utrustningen för kraven på strömförsörjning.

På grund av den förhöjda absorptionsen av den primära strömmen från kraftförsörjningsnätet påverkar system med hög effekt kraftkvaliteten som tillhandahålls av nätverket. Följaktligen måste anslutningsbegränsningar eller maximala impedanskrav som tillåts av nätverket på den offentliga nätverksanslutningspunkten tillämpas på dessa system.

I detta fall är installatören eller användaren ansvarig för att utrustningen kan anslutas, konsultera elleverantören vid behov.

Material och avfallshantering

Svetsutrustning tillverkas med BSI-publicerade standarder som uppfyller CE-krav material som inte innehåller giftiga eller farliga material som är farliga för operatören.

Kassera inte utrustningen med normalt avfall. I EU-direktivet 2012/19 / EU om avfallselektrisk och elektronisk utrustning anges att den elektriska utrustningen som har uppnått sin livslängd måste samlas in separat och returneras till en miljöanpassad återvinningsanläggning för bortskaffande.

Produktöversikt

Beställningskod: JP-160

PRO Plasma Cut 160

Nyckelfunktioner

- IGBT Inverter Plasma
- Kompl. med hjul för enkel manövrering
- Variabel skär kontroll
- HF tändning
- LED display
- Smidig och exakt skärning
- Enkelt handhavande
- Inbyggd tryckregulator
- Lämplig för automatisering (tillval)
- PI50LT 6m Plasmabrännare
- Lämplig för generator drift **

Teknisk data

Nätspänning	AC 400V - 50/60 Hz
Säkring (A)	48
Effekt(kVA)	43
Strömråde (A)	30 - 160
Intermittens @ 40°C	160A @ 60%
Skärkapacitet (Rent snitt)	45 mm
Skärkapacitet (Skrotsnitt)	50 mm
Verkningsgrad (%)	85
Effektfaktor	0.99
Skyddsklass	IP21S/F
Luftförbrukning	220 Ltr/Min @ 5 Bar (73 psi)
Dimensioner (LxBxH mm)	676 x 333 x 712
Vikt (Kg)	55

Tillbehör Alternativ


Delnummer	Beskrivning
*EC-2-03LD	Återledarkabel med klämma
*C1576LT	P150 LT Hand Brännare 6mtr c/w Centralkontakt
*02001	LT150 Brännarhuvud
*C1376	Elektrod
*C1378	Diffusor
*C1377	Virvelring
C1371	Skärdysa 1.1 - 60amp
C1372	Skärdysa 1.35 - 90amp
C1373	Skärdysa 1.6 - 120amp
*C1374	Skärdysa 1.8 - 150amp
C1375	Mejslingsdysa 3.0 - 150amp
*C1389	Ytterkäpa
C1018	Förlängd diffusor
C1517	Förlängd Elektrod
C1001	Förlängd dysa 1.35 - 90amp
C1002	Förlängd dysa 1.60 - 120amp
C1003	Förlängd dysa 1.8 - 150amp
C1386	Avstånds fjäder
C1408	Dubbelspets avståndshållare
C1409	Kron avståndshållare
*C3045012	nyckel för Elektrod

* Levereras som Standard



Jasic Pro Plasma Cut 160 är en professionell avancerad plasmainverter utrustad med den senaste IGBT-tekniken. Denna teknologiskt avancerade plasmainverter är extremt användarvänlig och erbjuder konsekvent pålitlig skärprestanda. Maskinen tillhandahåller variabel skärkontroll som gör det möjligt för operatören att producera exakta snitt.

Komplett med: P150LT plasma Brännare, Återledare & klämma och hjul

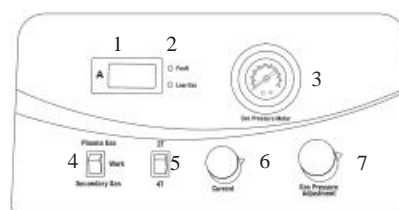

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 LED-display | 5 2T / 4T väljare |
| 2 Varningsindikator | 6 Effektvred |
| 3 Tryckmätare | 7 Luftrycksjustering |
| 4 Luft test | |


Observera

På grund av variationer i de tillverkade produkterna indikerade alla prestanda, kapacitet, mått, dimensioner och vikter är bara ungefärliga. Prestanda och rangordningar som kan uppnås under användning kan bero på en installation, korrekt användning och användning, samt regelbundet underhåll och service

KONTROLLEN


Framifrån JASIC PRO PLASMA CUT 160 (JP-160)

1. LED-display
2. Varningsindikator
3. Indikator för lågt lufttryck
4. Lufttest
5. 2T / 4T val
6. Brännaranslutning
7. Tryckmätare
8. Justering av lufttryck
9. Effektvred
10. “-“ terminal

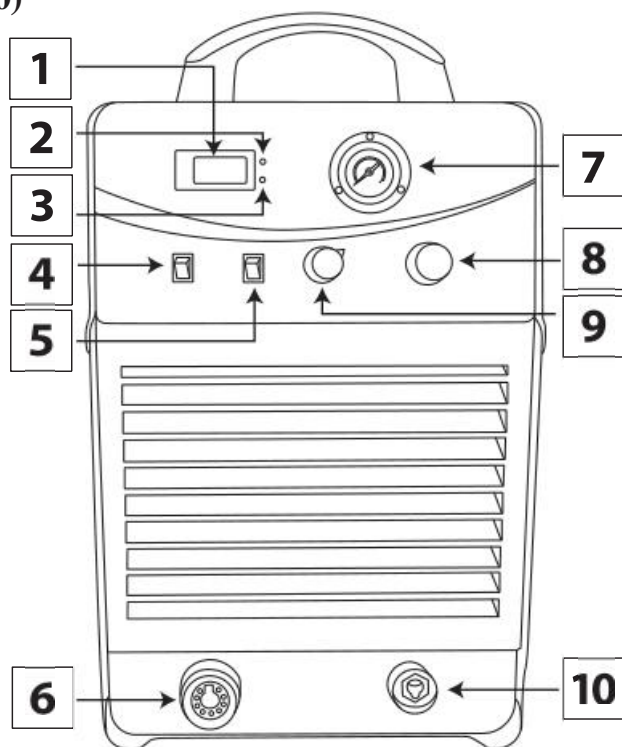

Bakifrån JASIC PRO PLASMA CUT 160 (JP-160)

11. On/Off
12. Inloppsregulator
13. Kylfläktgaller
14. Strömförsörjningskabel
15. Jordpunkt

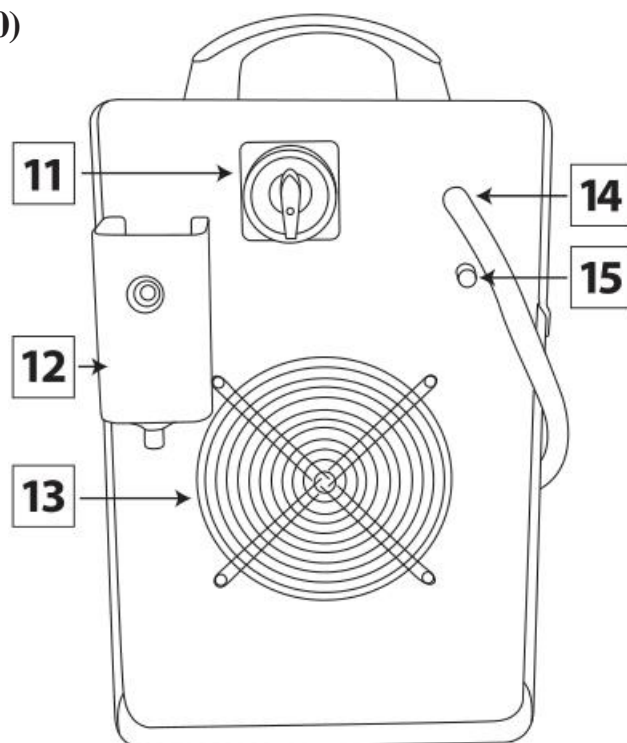

INSTALLATION

Uppackning

Kontrollera om det finns tecken på skador på förpackningen.
Ta försiktigt bort maskinen och förvara förpackningen tills installationen är slut.

Plats


Maskinen måste placeras i lämplig position och miljö. Se till att fukt, damm, ånga, olja eller frätande gaser.
Placera den på en plan, säker yta och se till att det finns avstånd tillräckligt runt maskinen för att säkerställa ett naturligt luftflöde.

Ingångsanslutning

Innan du ansluter maskinen måste du se till att rätt spänning är tillgänglig. Detaljerad information om maskinkraven finns på maskinens typskylt eller i de tekniska parametrarna som anges i handboken.
Utrustningen måste anslutas av en kvalificerad person. Se alltid till att utrustningen är ordentligt jordad.
Anslut aldrig maskinen till elnätet med panelerna borttagna

Justering av lufttryck

- Luftregulatorn (A) och tryckmätaren (C) är monterade på Cut 100-frontpanelen.
Inloppsanslutningen (B) är monterad på maskinens bakpanel, anslut endast en lämplig torr tryckluftsförsörjning (max 8 Bar).
- För att justera luftflödet, tryck kort på brännarens avtryckare för att tillåta luftflöde.
- tryck justeringsknappen (A) uppåt.
- Justera gastrycket till önskat värde genom att vrida knappen (vrid i ”+” -riktningen för att öka trycket vrid i riktningen ”-” för att minska gastrycket).
- Tryck på tryckjusteringsknappen (A) för att låsa knappen.
- Allt vatten som samlas in av luftregulatorn evakueras genom automatisk spolning av regulator.
- Se till att din kompressor kan leverera den erforderliga luftvolymen för att använda din plasmaskärmaskin enligt specifikationerna,
Vi rekommenderar minimikraven för lufttillförsel på 220 Ltr / min @ 5 Bar (73psi).

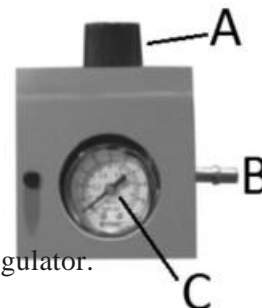


Återledarkabel

Sätt i kontakten på återledaren i uttaget på frontpanelen och dra åt den medsols.

Vänligen notera:

Kontrollera dessa strömanslutningar dagligen för att se till att de inte har lossnat.

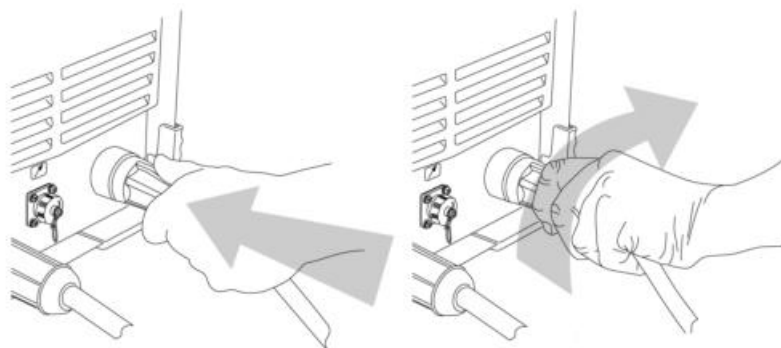

INSTALLATION

Plasmabrännare



Brännarkropp

Kylrör

Elektrod

Luftfördelare

Dysa

Ytterkåpa

Avståndshållare

Plasmabrännaren innehåller en komplett uppsättning förbrukningsartiklar som visas i till vänster.

Installation av plasmabrännaren P150LT

- På Jasic Cut 100 plasmamaskin, instruktionerna för brännare för montering nedan måste respekteras.
- Placera plasmabrännare plugg i uttaget på eurokontakten som visas på bilden ålder (Bild 1) nedan
- Använd den medföljande tangenten (Bild 6)
- Håll knappen intryckt (Bild2) medan du vrider på brännarmuttern medurs tills det är helt anslutet och tät såsom visas i Bild 3
- Bild 4 visar brännaren korrekt skruvad
- Bild 5 visar att brännare inte är helt ansluten



bild 1



bild 2



bild 3



bild 4



bild 5

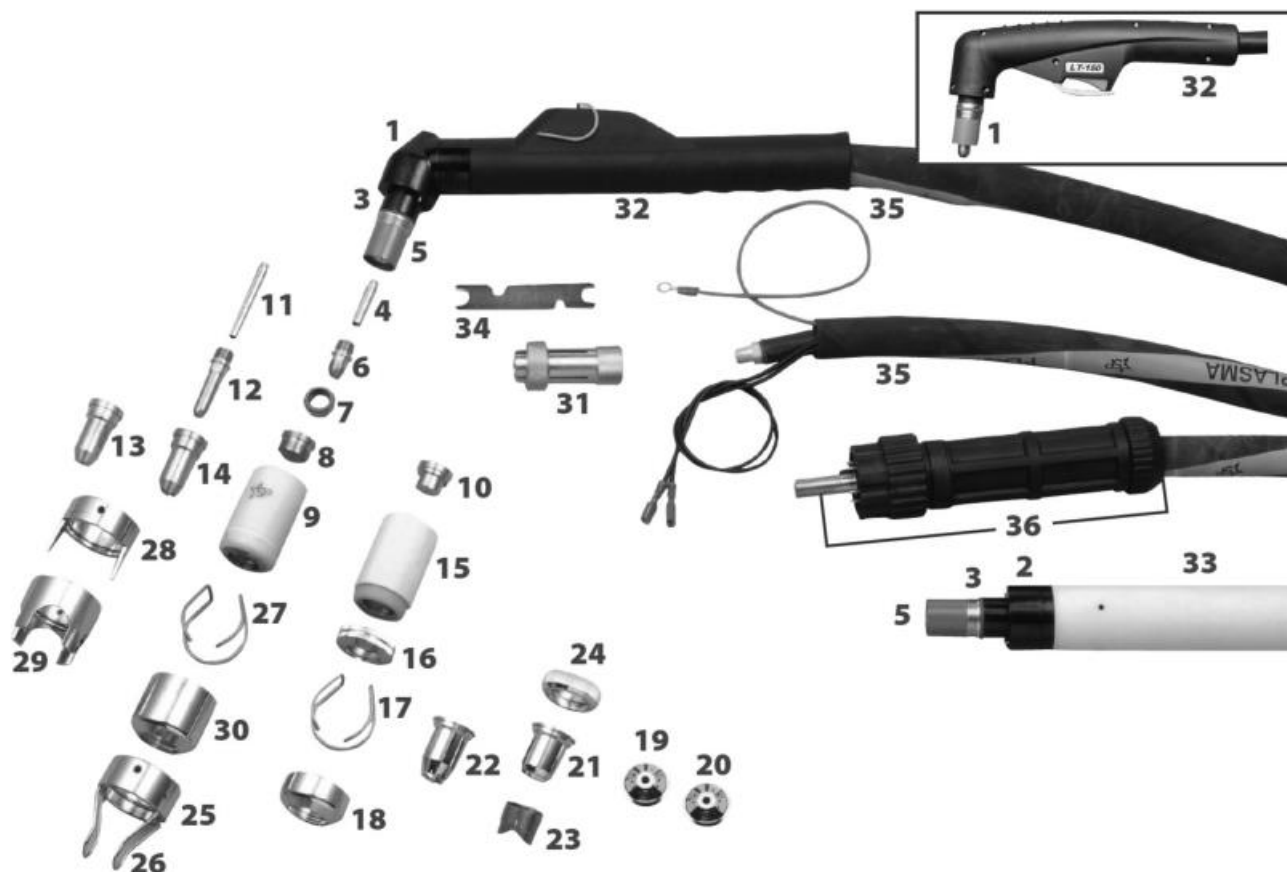


bild 6

Plasmabrännaren förbrukningsvaror



Jasic Cut 100 levereras med 6m P150LT Plasmabrännaren



Brännarepaket

Code	Description
C1571	Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting
C1525	Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting
C1576	Hand Torch 6m Central Fitting
C1578	Hand Torch 12m Central Fitting
C1529	Machine Torch 6m 1/8» Bsp Fitting
C1532	Machine Torch 12m 1/8» Bsp Fitting
C1577	Machine Torch 6m Central Fitting
C1579	Machine Torch 12m Central Fitting
C1571LT	LT-150 Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting
C1525LT	LT-150 Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting
C1576LT	LT-150 Hand Torch 6m Central Fitting
C1578LT	LT-150 Hand Torch 12m Central Fitting

Huvudsakliga förbrukningsvaror

Code	Description	Pack Qty
1	C1353 Torch Head - Hand	1
	02001 LT-150 Torch Head	1
2	C1354 Torch Head - Machine Torch	1
3	C1398 'O' Ring - Torch Head	10
4	C1378 Diffuser	1
5	C1017 Front Insulator - Vespel	1
6	C1376 Electrode/Hafnium	5
7	C1377 Swirl Ring Vespel	1

Code	Description	Pack Qty
8	C1371 Cutting Tip 1.1 (60A)	10
	C1372 Cutting Tip 1.35 (90A)	10
	C1373 Cutting Tip 1.6 (120A)	10
	C1374 Cutting Tip 1.8 (150A)	10
	WB300128 Gougng Tip 2.4 (100A)	10
	C1375 Gougng Tip 3.0 (150A)	10
9	C1389 Nozzle Retaining Cap	1
10	C1390 Contact Cutting Tip 1.35 (90A)	10
	C1391 Contact Cutting Tip 1.6 (120A)	10
	C1392 Contact Cutting Tip 1.8 (150A)	10
11	C1018 Extended Diffuser	1
12	C1517 Extended Electrode	5
13	C1369 Extended Contact Cutting Tip (50A)	5
14	C1001 Extended Tip 1.35 (90A)	5
	C1002 Extended Tip 1.6 (120A)	5
	C1003 Extended Tip 1.8 (150A)	5
15	C1393 Contact Nozzle Retaining Cap	1
	C1006 Contact Nozzle Ret cap - Long Life	1
16	C1007 Spring Holder Protection Nut	1
17	C1008 Spacer Springs for C1007	5
18	C1009 Gougng Spacer	1
19	C1010 Spacer for Contact Cutting - Hand	1
	Use with items 8, 15 & 24	1
	C1011 Spacer for Contact Cutting - Hand	1
	Use with items 10, 15 & 24	1

Code	Description	Pack Qty
C1394	Spacer for Contact Cutting - Hand	1
	Use with items 10, 15 & 24	1
20	C1012 Spacer - Machine	1
	Use with items 8, 15 & 24	1
	C1013 Spacer - Machine	1
	Use with items 10, 15 & 24	1
21	C1014 Shield Cup - Hand Max 50A	1
22	C1015 Spacer for Contact Cutting - Hand	1
23	C1020 Spacer for Extended Tips High Amp	1
24	C1016 Locking Nut	1
25	C1004 Spacer c/w Springs	1
26	C1005 Spacer Springs	5
27	C1386 Stand Off Spring	5
28	C1408 Double Pointed Spacer	1
29	C1409 Crown Spacer	1
30	C1406 Gougng Spacer	1
31	C1509 Extractor for Swirl Ring	1

Sekundära förbrukningsvaror

Code	Description	Pack Qty
32	C910 Handle c/w Switch - Hand Torch	1
	09706 LT-150 Handle c/w Switch	1
33	C3055623 Handle Machine Torch	1
34	C3045012 Wrench for Electrode	1
35	C970 6m Cable Assy Hand Torch	1
	C980 12m Cable Assy Hand Torch	1
	C04320 6m Cable Assy Machine Torch	1
	C04330 12m Cable Assy Machine Torch	1
36	C534 Central Connector c/w 6 Pins	1

Vänligen notera:

Jasic Cut 100 har en nominell effekt på 100 ampere och den medföljande plasmabrännaren är P150LT som är värderad till 150 ampere, denna brännare levereras ny med 150 amp-spetsen installerad.

Vid beställning av utbytesklipptips bör du observera att den maximala storleken som ska användas är 90 amp 1,35 skärspetsen. Om du använder en högre spets ger du dålig skärprestanda!


Inställning för fjärrklippning



Jasic Cut 100 levereras med 6m P150LT Plasmabrännaren

Gas: Enkelt • Luftflöde: 220 liter per minut Nominell effekt: 150 A vid 60% arbetscykel • EN60974-7

Skärkapacitet: 35 mm mest material

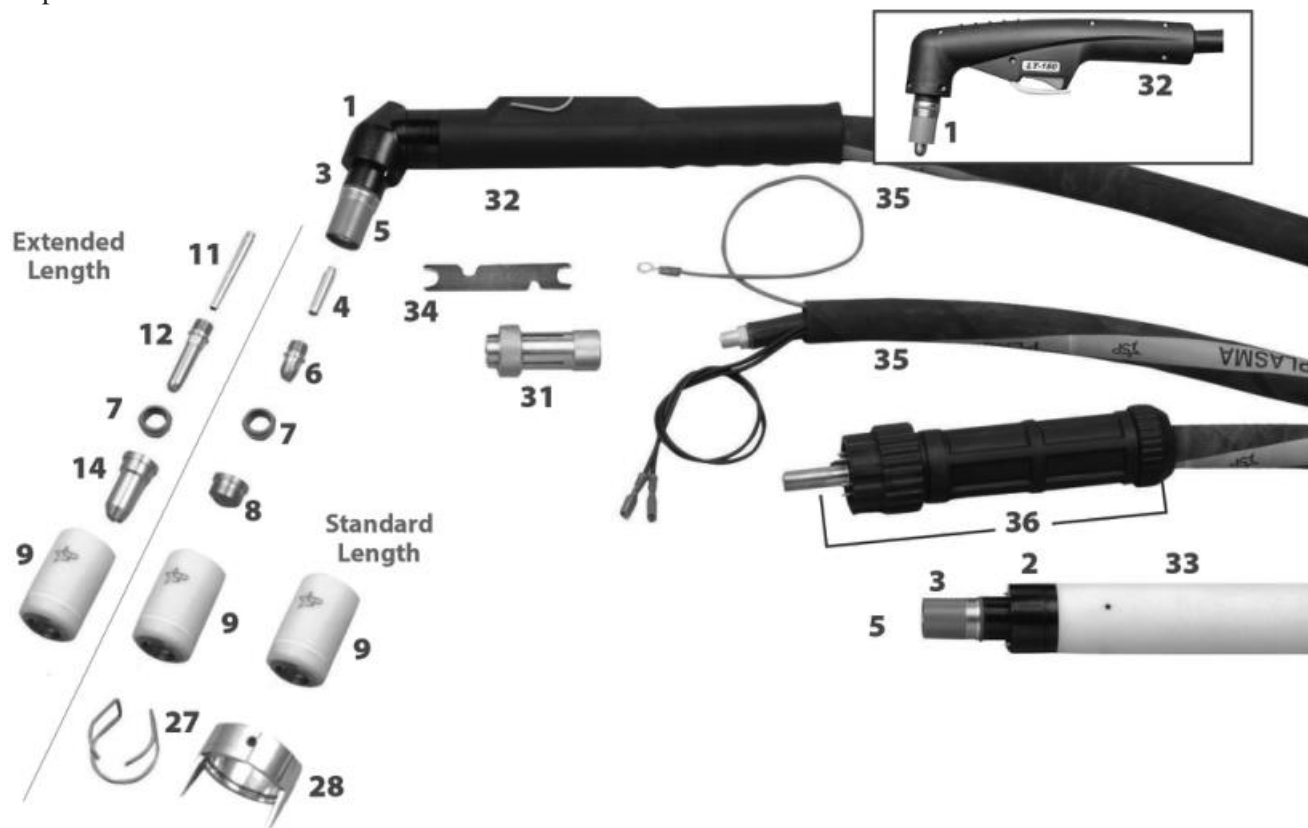

Brännarepaket

Code	Description	Pack Qty
C1571	Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting	1
C1525	Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting	1
C1576	Hand Torch 6m Central Fitting	1
C1578	Hand Torch 12m Central Fitting	1
C1529	Machine Torch 6m 1/8» Bsp Fitting	1
C1532	Machine Torch 12m 1/8» Bsp Fitting	1
C1577	Machine Torch 6m Central Fitting	1
C1579	Machine Torch 12m Central Fitting	1
C1571LT	LT-150 Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting	1
C1525LT	LT-150 Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting	1
C1576LT	LT-150 Hand Torch 6m Central Fitting	1
C1578LT	LT-150 Hand Torch 12m Central Fitting	1

Huvudsakliga förbrukningsvaror

Code	Description	Pack Qty
1	C1353 Torch Head - Hand	1
	02001 LT-150 Torch Head	1
2	C1354 Torch Head - Machine Torch	1
3	C1398 'O' Ring - Torch Head	10
4	C1378 Diffuser	1
5	C1017 Front Insulator - Vespel	1
6	C1376 Electrode/Hafnium	5
7	C1377 Swirl Ring Vespel	1

Code	Description	Pack Qty
8	C1371 Cutting Tip 1.1 (60A)	10
	C1372 Cutting Tip 1.35 (90A)	10
	C1373 Cutting Tip 1.6 (120A)	10
	C1374 Cutting Tip 1.8 (150A)	10
	WB300128 Gougging Tip 2.4 (100A)	10
	C1375 Gougging Tip 3.0 (150A)	10
9	C1389 Nozzle Retaining Cap	1
10	C1390 Contact Cutting Tip 1.35 (90A)	10
	C1391 Contact Cutting Tip 1.6 (120A)	10
	C1392 Contact Cutting Tip 1.8 (150A)	10
11	C1018 Extended Diffuser	1
12	C1517 Extended Electrode	5
13	C1369 Extended Contact Cutting Tip (50A)	5
14	C1001 Extended Tip 1.35 (90A)	5
	C1002 Extended Tip 1.6 (120A)	5
	C1003 Extended Tip 1.8 (150A)	5
15	C1393 Contact Nozzle Retaining Cap	1
	C1006 Contact Nozzle Ret cap - Long Life	1
16	C1007 Spring Holder Protection Nut	1
17	C1008 Spacer Springs for C1007	5
18	C1009 Gougging Spacer	1
19	C1010 Spacer for Contact Cutting - Hand	1
	Use with items 8, 15 & 24	1
	C1011 Spacer for Contact Cutting - Hand	1
	Use with items 10, 15 & 24	1

Code	Description	Pack Qty
C1394	Spacer for Contact Cutting - Hand	1
	Use with items 10, 15 & 24	1
20	C1012 Spacer - Machine	1
	Use with items 8, 15 & 24	1
	C1013 Spacer - Machine	1
	Use with items 10, 15 & 24	1
21	C1014 Shield Cup - Hand Max 50A	1
22	C1015 Spacer for Contact Cutting - Hand	1
23	C1020 Spacer for Extended Tips High Amp	1
24	C1016 Locking Nut	1
25	C1004 Spacer c/w Springs	1
26	C1005 Spacer Springs	5
27	C1386 Stand Off Spring	5
28	C1408 Double Pointed Spacer	1
29	C1409 Crown Spacer	1
30	C1406 Gougging Spacer	1
31	C1509 Extractor for Swirl Ring	1

Sekundära förbrukningsvaror

32	C910 Handle c/w Switch - Hand Torch	1
	09706 LT-150 Handle c/w Switch	1
33	C3055623 Handle Machine Torch	1
34	C3045012 Wrench for Electrode	1
35	C970 6m Cable Assy Hand Torch	1
	C980 12m Cable Assy Hand Torch	1
	C04320 6m Cable Assy Machine Torch	1
	C04330 12m Cable Assy Machine Torch	1
36	C534 Central Connector c/w 6 Pins	1

Vänligen notera:

Jasic Cut 100 har en nominell effekt på 100 ampere och den medföljande plasmabrännaren är P150LT som är värderad till 150 ampere, denna brännare levereras ny med 150 amp-spetsen installerad.

Vid beställning av utbytesklippspets bör du observera att den maximala storleken som ska användas är 90 amp 1,35 skärspetsen. Om du använder en högre spets ger du dålig skärprestanda!

Distribution av förbrukningsvaror från Plasmabrännaren




Jasic Cut 100 levereras med 6m P150LT Plasmabrännaren

Gas: Enkelt • Luftflöde: 220 liter per minut Nominell effekt: 150 A vid 60% arbetscykel • EN60974-7

Skärkapacitet: 35 mm mest material

Dra klippt konfiguration

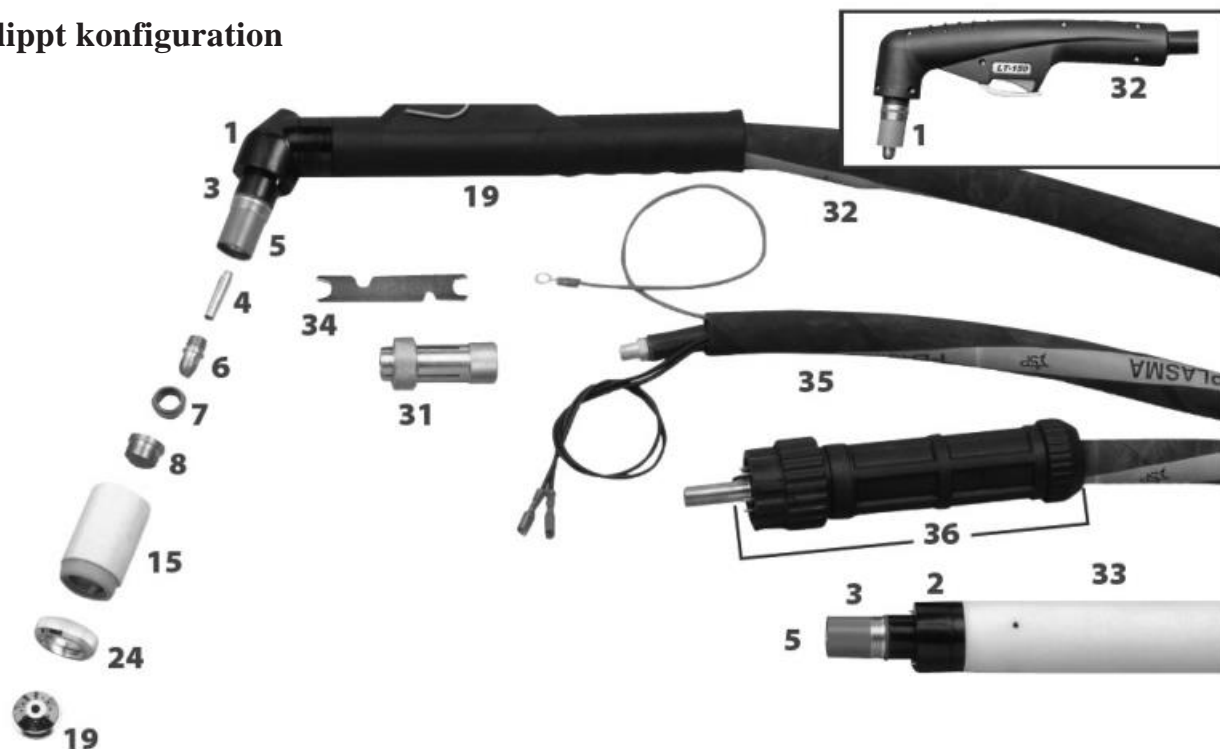

Brännarepaket

Code	Description	Pack Qty	Code	Description	Pack Qty	
C1571	Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting		C1371	Cutting Tip 1.1 (60A)	10	
C1525	Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting		C1372	Cutting Tip 1.35 (90A)	10	
C1576	Hand Torch 6m Central Fitting		C1373	Cutting Tip 1.6 (120A)	10	
C1578	Hand Torch 12m Central Fitting		C1374	Cutting Tip 1.8 (150A)	10	
C1529	Machine Torch 6m 1/8» Bsp Fitting		WB300128	Gouging Tip 2.4 (100A)	10	
C1532	Machine Torch 12m 1/8» Bsp Fitting		C1375	Gouging Tip 3.0 (150A)	10	
C1577	Machine Torch 6m Central Fitting		9	C1389	Nozzle Retaining Cap	1
C1579	Machine Torch 12m Central Fitting		10	C1390	Contact Cutting Tip 1.35 (90A)	10
C1571LT	LT-150 Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting		C1391	Contact Cutting Tip 1.6 (120A)	10	
C1525LT	LT-150 Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting		C1392	Contact Cutting Tip 1.8 (150A)	10	
C1576LT	LT-150 Hand Torch 6m Central Fitting		11	C1018	Extended Diffuser	1
C1578LT	LT-150 Hand Torch 12m Central Fitting		12	C1517	Extended Electrode	5
			13	C1369	Extended Contact Cutting Tip (50A)	5
			14	C1001	Extended Tip 1.35 (90A)	5
				C1002	Extended Tip 1.6 (120A)	5
				C1003	Extended Tip 1.8 (150A)	5
			15	C1393	Contact Nozzle Retaining Cap	1
				C1006	Contact Nozzle Ret cap - Long Life	1
			16	C1007	Spring Holder Protection Nut	1
			17	C1008	Spacer Springs for C1007	5
			18	C1009	Gouging Spacer	1
			19	C1010	Spacer for Contact Cutting - Hand	1
				C1011	Spacer for Contact Cutting - Hand	1
					Use with items 10, 15 & 24	1
					Use with items 10, 15 & 24	1
			20	C1012	Spacer - Machine	1
				C1013	Spacer - Machine	1
					Use with items 10, 15 & 24	1
			21	C1014	Shield Cup - Hand Max 50A	1
			22	C1015	Spacer for Contact Cutting - Hand	1
			23	C1020	Spacer for Extended Tips High Amp	1
			24	C1016	Locking Nut	1
			25	C1004	Spacer w/ Springs	1
			26	C1005	Spacer Springs	5
			27	C1386	Stand Off Spring	5
			28	C1408	Double Pointed Spacer	1
			29	C1409	Crown Spacer	1
			30	C1406	Gouging Spacer	1
			31	C1509	Extractor for Swirl Ring	1

Huvudsakliga förbrukningsvaror

Code	Description	Pack Qty
1	C1353 Torch Head - Hand	1
	02001 LT-150 Torch Head	1
2	C1354 Torch Head - Machine Torch	1
3	C1398 'O' Ring - Torch Head	10
4	C1378 Diffuser	1
5	C1017 Front Insulator - Vespel	1
6	C1376 Electrode Hafnium	5
7	C1377 Swirl Ring Vespel	1

Sekundära förbrukningsvaror

32	C910	Handle c/w Switch - Hand Torch	1
	09706	LT-150 Handle c/w Switch	1
33	C3055623	Handle Machine Torch	1
34	C3045012	Wrench for Electrode	1
35	C970	6m Cable Assy Hand Torch	1
	C980	12m Cable Assy Hand Torch	1
	C04320	6m Cable Assy Machine Torch	1
	C04330	12m Cable Assy Machine Torch	1
36	C534	Central Connector c/w 6 Pins	1

Vänligen notera:

Jasic Cut 100 har en nominell effekt på 100 ampere och den medföljande plasmabrännaren är P150LT som är värderad till 150 ampere, denna brännare levereras ny med 150 amp-spetsen installerad.

Vid beställning av utbytesklipptips bör du observera att den maximala storleken som ska användas är 90 amp 1,35 skärspetsen. Om du använder en högre spets ger du dålig skärprestanda!

Distribution av förbrukningsvaror från Plasmabrännaren




Jasic Cut 100 levereras med 6m P150LT Plasmabrännaren

Gas: Enkelt • Luftflöde: 220 liter per minut Nominell effekt: 150 A vid 60% arbetscykel • EN60974-7

Skärkapacitet: 35 mm mest material

Utökad dragpassning Installer

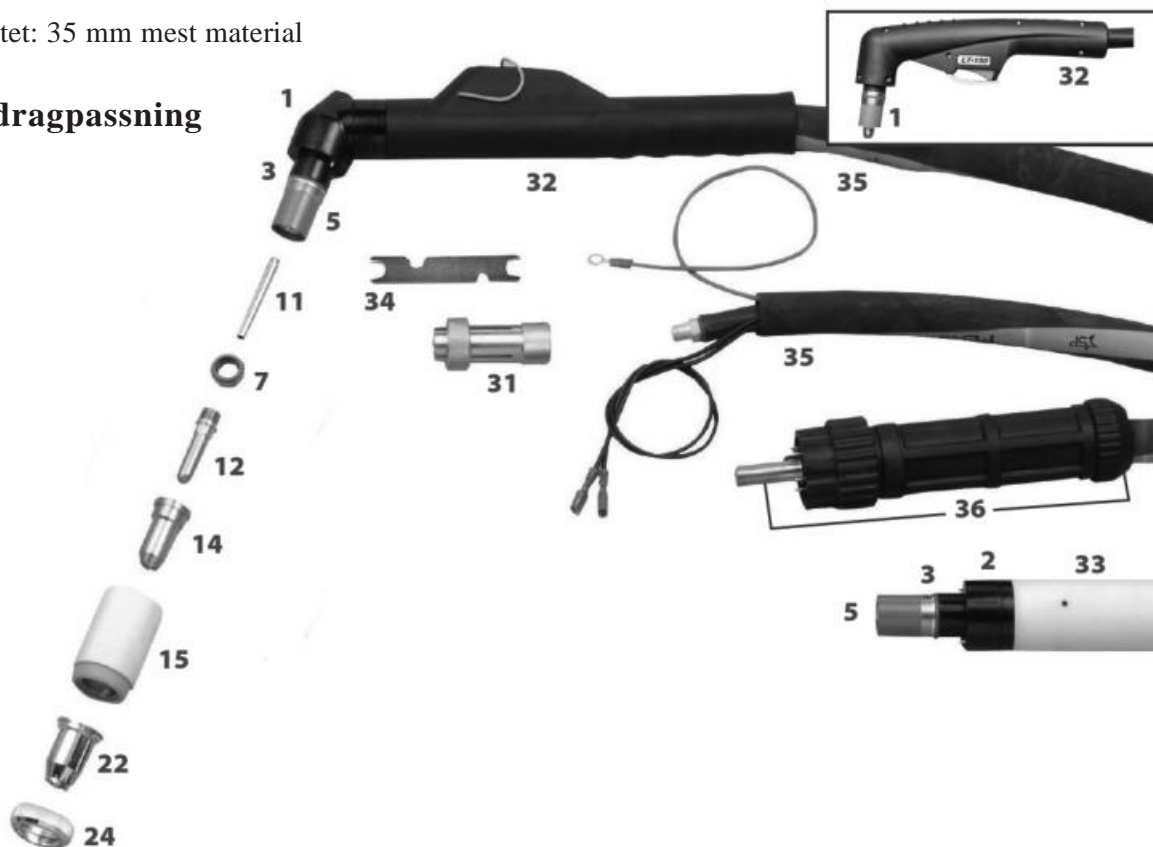

Brännarepaket

Code	Description	Pack Qty	Code	Description	Pack Qty
C1571	Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting	10	C1371	Cutting Tip 1.1 (60A)	10
C1525	Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting	10	C1372	Cutting Tip 1.35 (90A)	10
C1576	Hand Torch 6m Central Fitting	10	C1373	Cutting Tip 1.6 (120A)	10
C1578	Hand Torch 12m Central Fitting	10	C1374	Cutting Tip 1.8 (150A)	10
C1529	Machine Torch 6m 1/8» Bsp Fitting	10	WB300128	Gougings Tip 2.4 (100A)	10
C1532	Machine Torch 12m 1/8» Bsp Fitting	10	C1375	Gougings Tip 3.0 (150A)	10
C1577	Machine Torch 6m Central Fitting	1	C1389	Nozzle Retaining Cap	1
C1579	Machine Torch 12m Central Fitting	10	C1390	Contact Cutting Tip 1.35 (90A)	10
C1571LT	LT-150 Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting	10	C1391	Contact Cutting Tip 1.6 (120A)	10
C1525LT	LT-150 Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting	10	C1392	Contact Cutting Tip 1.8 (150A)	10
C1576LT	LT-150 Hand Torch 6m Central Fitting	1	C1018	Extended Diffuser	1
C1578LT	LT-150 Hand Torch 12m Central Fitting	5	C1517	Extended Electrode	5
			C1369	Extended Contact Cutting Tip (50A)	5
			C1001	Extended Tip 1.35 (90A)	5
			C1002	Extended Tip 1.6 (120A)	5
			C1003	Extended Tip 1.8 (150A)	5
			C1393	Contact Nozzle Retaining Cap	1
			C1006	Contact Nozzle Ret cap - Long Life	1
			C1007	Spring Holder Protection Nut	1
			C1008	Spacer Springs for C1007	5
			C1009	Gougings Spacer	1
			C1010	Spacer for Contact Cutting - Hand Use with items 8, 15 & 24	1
			C1011	Spacer for Contact Cutting - Hand Use with items 10, 15 & 24	1
			C1394	Spacer for Contact Cutting - Hand Use with items 10, 15 & 24	1
			C1012	Spacer - Machine Use with items 8, 15 & 24	1
			C1013	Spacer - Machine Use with items 10, 15 & 24	1
			C1014	Shield Cup - Hand Max 50A	1
			C1015	Spacer for Contact Cutting - Hand	1
			C1020	Spacer for Extended Tips High Amp	1
			C1016	Locking Nut	1
			C1004	Spacer c/w Springs	1
			C1005	Spacer Springs	5
			C1386	Stand Off Spring	5
			C1408	Double Pointed Spacer	1
			C1409	Crown Spacer	1
			C1406	Gougings Spacer	1
			C1509	Extractor for Swirl Ring	1

Huvudsakliga förbrukningsvaror

Code	Description	Pack Qty
1	C1353 Torch Head - Hand	1
	02001 LT-150 Torch Head	1
2	C1354 Torch Head - Machine Torch	1
3	C1398 'O' Ring - Torch Head	10
4	C1378 Diffuser	1
5	C1017 Front Insulator - Vespel	1
6	C1376 Electrode Hafnium	5
7	C1377 Swirl Ring Vespel	1

Sekundära förbrukningsvaror

32	C910 Handle c/w Switch - Hand Torch	1
	09706 LT-150 Handle c/w Switch	1
33	C3055623 Handle Machine Torch	1
34	C3045012 Wrench for Electrode	1
35	C970 6m Cable Assy Hand Torch	1
	C980 12m Cable Assy Hand Torch	1
	C04320 6m Cable Assy Machine Torch	1
	C04330 12m Cable Assy Machine Torch	1
36	C534 Central Connector c/w 6 Pins	1

Vänligen notera:

Jasic Cut 100 har en nominell effekt på 100 ampere och den medföljande plasmabrännaren är P150LT som är värderad till 150 ampere, denna brännare levereras ny med 150 amp-spetsen installerad.

Vid beställning av utbytesklipptips bör du observera att den maximala storleken som ska användas är 90 amp 1,35 skärspetsen. Om du använder en högre spets ger du dålig skärprestanda!


Gouging installation



Jasic Cut 100 levereras med 6m P150LT Plasmabrännaren

Gas: Enkelt • Luftflöde: 220 liter per minut Nominell effekt: 150 A vid 60% arbetscykel • EN60974-7

Skärkapacitet: 35 mm mest material

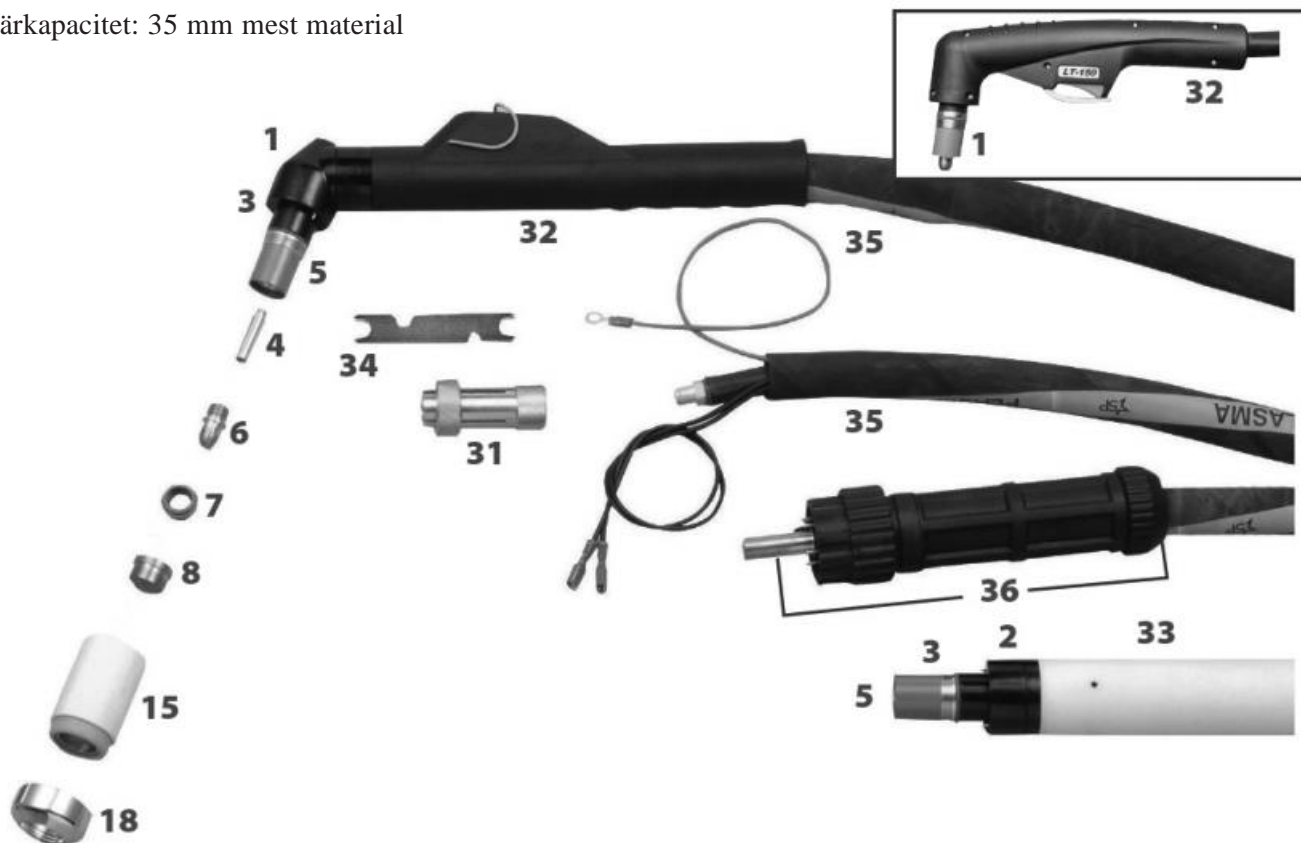

Brännarepaket

Code	Description	Pack Qty
C1571	Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting	1
C1525	Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting	1
C1576	Hand Torch 6m Central Fitting	1
C1578	Hand Torch 12m Central Fitting	1
C1529	Machine Torch 6m 1/8» Bsp Fitting	1
C1532	Machine Torch 12m 1/8» Bsp Fitting	1
C1577	Machine Torch 6m Central Fitting	1
C1579	Machine Torch 12m Central Fitting	1
C1571LT	LT-150 Hand Torch 6m 1/8» Bsp Fitting	1
C1525LT	LT-150 Hand Torch 12m 1/8» Bsp Fitting	1
C1576LT	LT-150 Hand Torch 6m Central Fitting	1
C1578LT	LT-150 Hand Torch 12m Central Fitting	1

Huvudsakliga förbrukningsvaror

Code	Description	Pack Qty
1	C1353 Torch Head - Hand	1
02001	LT-150 Torch Head	1
2	C1354 Torch Head - Machine Torch	1
3	C1398 'O' Ring - Torch Head	10
4	C1378 Diffuser	1
5	C1017 Front Insulator - Vespel	1
6	C1376 Electrode Hafnium	5
7	C1377 Swirl Ring Vespel	1

Code	Description	Pack Qty
8	C1371 Cutting Tip 1.1 (60A)	10
	C1372 Cutting Tip 1.35 (90A)	10
	C1373 Cutting Tip 1.6 (120A)	10
	C1374 Cutting Tip 1.8 (150A)	10
	WB300128 Gouging Tip 2.4 (100A)	10
	C1375 Gouging Tip 3.0 (150A)	10
9	C1389 Nozzle Retaining Cap	1
10	C1390 Contact Cutting Tip 1.35 (90A)	10
	C1391 Contact Cutting Tip 1.6 (120A)	10
	C1392 Contact Cutting Tip 1.8 (150A)	10
11	C1018 Extended Diffuser	1
12	C1517 Extended Electrode	5
13	C1369 Extended Contact Cutting Tip (50A)	5
14	C1001 Extended Tip 1.35 (90A)	5
	C1002 Extended Tip 1.6 (120A)	5
	C1003 Extended Tip 1.8 (150A)	5
15	C1393 Contact Nozzle Retaining Cap	1
	C1006 Contact Nozzle Ret cap - Long Life	1
16	C1007 Spring Holder Protection Nut	1
17	C1008 Spacer Springs for C1007	5
18	C1009 Gouging Spacer	1
19	C1010 Spacer for Contact Cutting - Hand	1
	Use with items 8, 15 & 24	1
	C1011 Spacer for Contact Cutting - Hand	1
	Use with items 10, 15 & 24	1

Code	Description	Pack Qty
C1394	Spacer for Contact Cutting - Hand	1
20	C1012 Spacer - Machine	1
	Use with items 8, 15 & 24	1
	C1013 Spacer - Machine	1
	Use with items 10, 15 & 24	1
21	C1014 Shield Cup - Hand Max 50A	1
22	C1015 Spacer for Contact Cutting - Hand	1
23	C1020 Spacer for Extended Tips High Amp	1
24	C1016 Locking Nut	1
25	C1004 Spacer w/ Springs	1
26	C1005 Spacer Springs	5
27	C1386 Stand Off Spring	5
28	C1408 Double Pointed Spacer	1
29	C1409 Crown Spacer	1
30	C1406 Gouging Spacer	1
31	C1509 Extractor for Swirl Ring	1

Sekundära förbrukningsvaror

Code	Description	Pack Qty
32	C910 Handle c/w Switch - Hand Torch	1
	09706 LT-150 Handle c/w Switch	1
33	C3055623 Handle Machine Torch	1
34	C3045012 Wrench for Electrode	1
35	C970 6m Cable Assy Hand Torch	1
	C980 12m Cable Assy Hand Torch	1
	C04320 6m Cable Assy Machine Torch	1
	C04330 12m Cable Assy Machine Torch	1
36	C534 Central Connector c/w 6 Pins	1

Vänligen notera:

Jasic Cut 100 har en nominell effekt på 100 ampere och den medföljande plasmabrännaren är P150LT som är värderad till 150 ampere, denna brännare levereras ny med 150 amp-spetsen installerad.

Vid beställning av utbytesklipptips bör du observera att den maximala storleken som ska användas är 90 amp 1,35 skärspetsen.

Om du använder en högre spets ger du dålig skärprestanda!

UNDERHÅLL



Följande operation kräver professionell kunskap inom el och elsäkerhet.

Se till att maskinen är frånkopplad från elnätet och vänta minst 5 min innan arbete påbörjas.

För att garantera en effektiv och säker drift av bågsvetsmaskinen, det måste upprätthållas regelbundet. Operatörer måste förstå underhållsmetoder och drift av svetsmaskinen till bågen. Denna guide bör göra det möjligt för kunder att utföra undersökningar och enkla säkerhetskopior, försöker minska felhastigheten och reparationstider på plasmaskärmaskinen för att förlänga maskinens livslängd.

Period	Åtgärd
Daglig granskning	Kontrollera maskinens, strömkablarnas skick, svetskablar och anslutningar. Kontrollera maskinens kablar, anslutningar och varningslampor
Månatlig kontroll	Koppla bort apparaten från elnätet och vänta minst 5 minuter innan du tar bort locket. Kontrollera de interna anslutningarna och dra åt dem vid behov. Rengör maskinens insida med en mjuk borste och en dammsugare. Var försiktig så att du inte tar bort kablarna eller skadar komponenterna. Se till att ventilationsgallerna är rena. Sätt tillbaka skydden försiktigt och testa enheten. Detta arbete bör utföras av en kvalificerad och kompetent person.
Årlig översyn	Utför ett årligt underhåll inklusive en säkerhetskontroll i enlighet med tillverkarens standard (EN 60974-1). Detta arbete bör utföras av en kvalificerad och kompetent person.

-> Se till att strömmen är bortkopplad innan du arbetar med maskinen. -

> Vänta alltid 5 minuter efter att ha stängts av innan du öppnar fodralet.

PROBLEM



Följande operation kräver professionell kunskap inom el och elsäkerhet.

Se till att maskinen är fränkopplad från elnätet och vänta minst 5 min innan arbete påbörjas.

Innan bågsvetsmaskinerna skickades från fabriken hade de redan kontrollerats noggrant. Maskinen får inte bytas eller ändras. Underhåll måste utföras med försiktighet. Om en tråd lossnar eller går förlorad kan det vara farligt för användaren! Endast kvalificerad underhållspersonal kan reparera maskinen!

Se till att strömmen är bortkopplad innan du arbetar med maskinen. Vänta alltid 5 minuter efter att du har stängt av strömmen innan du öppnar fodralet.

Felindikatorn på frontpanelen tänds om det finns ett fel i plasmaskäraren.

Fel	Orsak och lösning
När maskinen slås på lyser endast displayen	Överspänningsskyddet har löst ut. Stäng av och sätt på maskinen igen efter några minuter
Maskinen är på men ingenting förutom displayen fungerar och röd varningsdiod lyser.	IGBT på kortets överdel är skadad. (Drivmodulen är skadad.) Formatorn på underkortet är skadad. Styrmodulen är skadad.
Skärbåge tänds inte	Utspänningen är för låg. Luftrycket är för högt eller för lågt.

CE-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren, eller dess lagliga leverantör i Europeiska gemenskapen, förklarar att utrustningen som beskrivs nedan är konstruerad och tillverkad i enlighet med gällande EU-direktiv:

- Lågspänningsdirektiv nr 2006/95 / EEG
 - EMC-direktiv 2004/108 / EEG och deras ändringar
- Inspekterad enligt följande europeiska standarder:

- EN 60 974-1
- EN 60 974-10

Type: JASIC PRO PLASMA CUT 160 (JP-160)

Varje modifiering eller modifiering som gjorts på dessa maskiner av en person obehörig gör denna förklaring ogiltig.

Material och deras arrangemang

Utrustningen är tillverkad av material som inte innehåller giftigt material farligt för operatören.

När utrustningen skrotas ska komponenterna demonteras separering beroende på materialtyp.

Kassera inte utrustningen med normalt avfall. Europeiska direktiv 2002/96 / EG om avfall

Elektrisk och elektronisk utrustning indikerar att elektrisk utrustning som har nått livslängden måste samlas in separat och returneras till en återvinningsanläggning med respekt för miljön.

Starparts har ett lämpligt, kompatibelt och registrerat återvinningssystem i Storbritannien med miljöbyrån. Vår referens är WEEMM3813AA.

För att följa WEEE-bestämmelser utanför Storbritannien, du måste kontakta din leverantör.

RoHS-överensstämmelse

Vi bekräftar härmed att ovanstående produkt inte innehåller något av de begränsade ämnena som anges i europeiska direktiv 2011/65 / EU till koncentrationer över de gränser som anges i detta direktiv.

varning:

Observera att denna bekräftelse ges till det bästa av vår nuvarande kunskap och tro.

Ingenting i detta dokument representerar och / eller kan tolkas som en garanti i den mening som gäller i tillämplig garantilag.

GARANTI

Alla nya maskiner från JASIC stöds av 5-års maskingaranti ställd till den ursprungliga ägaren och överförs ej vid ägarbyte. Den ursprungliga fakturan är dokumentation för

standard garantiperiod. Garantiperioden är baserad på en enstationsmodell. Enheter som är köpta för hyra eller uthyrning omfattas av separata garantivillkor.

Defekta enheter måste repareras eller bytas ut av företaget i vår verkstad. Företaget kan välja att ersätta inköpspriset (efter avdrag för eventuella kostnader och avskrivningar på grund av användning och slitage). Företaget förbehåller sig rätten att ändra villkoren för garantin när som helst för framtiden.

En förutsättning för full garanti är att produkterna används i enlighet med den medföljande användarmanualen, med respekt för rekommendationerna av installation och gällande lagliga rekommendationer och direktiv samt följ underhållsinstruktionerna som beskrivs i användarmanualen.

Detta bör göras av en kvalificerad person. I det osannolika fallet av problem bör du rapportera det till teamet JASIC teknisk support för att undersöka klagomålet.

Kunden kan inte kräva något lån eller någon ersättningsprodukt under reparation.

Följande artiklar täcks inte av garantin:

- Fel på grund av naturligt slitage
- Bristande efterlevnad av instruktionerna för användning och underhåll
- Anslutning till felaktig eller defekt nätström
- Överbelastning under användning
- Alla ändringar som gjorts på produkten utan föregående skriftligt medgivande
- Programvarufel på grund av felaktig funktion
- All reparation utförd med ej godkända reservdelar
- Eventuella skador på grund av transport eller lagring
- Direkta eller indirekta skador såväl som inkomstförlust är inte täcks inte av garantin.
- Externa skador som brand eller på grund av naturliga orsaker, t.ex.. översvämning

OBS: För svetskablage, förbrukningsartiklar, drivrullar, anslutningskablar, hjul, m.m gäller 3-mån garanti.

JASIC kan inte i något fall hållas ansvarigt för tredje parts utgifter eller kostnader, och inte heller för indirekta eller på varandra följande kostnader / kostnader.

JASIC kommer att lämna in en faktura för alla reparationsarbeten som utförs utanför garantiperiod. En uppskattning för eventuell icke-garanti kommer att fastställas före reparation.

Beslutet om reparation eller utbyte av del (er) defekt tas av JASIC. De ersatta delarna förblir JASIC:s egendom.

Garantin täcker endast maskinen, dess tillbehör och delar inuti. Ingen annan garanti uttrycks eller underförstås. Ingen garanti är uttrycklig eller underförstått om produktens lämplighet för en applikation eller användning speciell.

